



ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
СОЮЗА ССР

СТАНКИ ТОКАРНО-РЕВОЛЬВЕРНЫЕ
НОРМЫ ТОЧНОСТИ
ГОСТ 17—70

Издание официальное

3415-95
1/3



ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО СТАНДАРТАМ
Москва

СТАНКИ ТОКАРНО-РЕВОЛЬВЕРНЫЕ

Нормы точности

Turret Lathes Accuracy standards

**ГОСТ
17—70***

Взамен
ГОСТ 17—59

Постановлением Комитета стандартов, мер и измерительных приборов при Совете Министров СССР от 27 мая 1970 г. № 804 срок введения установлен с 01.01.71; по проверкам 11, 12 и 14

Проверен в 1980 г. Срок действия ограничен

с 01.01.73

до 01.01.90


Несоблюдение стандарта преследуется по закону

Настоящий стандарт распространяется на прутковые и патронные токарно-револьверные станки классов точности И и П с вертикальной, горизонтальной и наклонной осями вращения револьверной головки и устанавливает дополнительные требования к общим условиям испытания станков на точность по ГОСТ 8—77 и жесткость по ГОСТ 7035—75.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

A. Проверка точности станка

Проверка 1

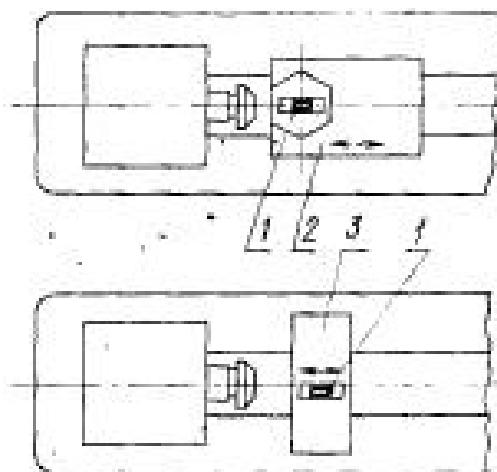

Издание официальное


Перепечатка воспрещена

* Переиздание июня 1982 г. с Изменением № 1, утвержденным в июле 1980 г. (НУС 10—1980 г.).

Что проверяется	Метод проверки	Наибольший диаметр, мм			Допуск, мм	
		шага	изменения, установлено над рабочей поверхностью	над рабочей поверхностью	Класс точности станка	
					и	п
Прямолинейность продольного перемещения револьверного и поперечного суппортов в вертикальной плоскости	<p>На суппорте 2(3) (непосредственно или с помощью мостика) параллельно направлению перемещения устанавливают уровень <i>l</i>.</p> <p>Суппорт перемещают на всю длину рабочего хода.</p> <p>Замеры производят не реже чем через 300 мм и не менее чем в трех положениях по длине хода суппорта.</p> <p>В станках, у которых ползун револьверного суппорта перемещается по промежуточным салазкам, проверку производят путем перемещения ползуна на всю длину рабочего хода не менее чем в трех положениях салазок с закреплением их на станции, с сохранением указанных допусков.</p> <p>Крайние положения ползуна должны соответствовать наименьшему и наибольшему расстоянию от торца шпинделя до плоскости револьверной головки, указанному в паспорте станка.</p> <p>Отклонение определяют как наибольшую алгебраическую разность показаний уровня</p>	До 12 Св. 12 до 32 Св. 32 до 80 Св. 80 до 200	До 200 Св. 200 до 320 Св. 320 до 500 Св. 500 до 800	До 200 Св. 200 до 320 Св. 320 до 500 Св. 500 до 800	На длине хода суппорта 0,04 0,02 1000 1000	Вогнутость не допускается
Приложение. Проверка подвергается поперечные суппорта, имеющие продольное рабочее перемещение.						

(Измененная редакция, Изм. № 1).

Проверка 2

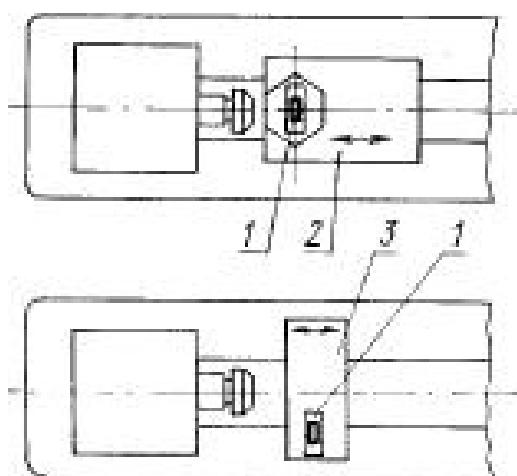


Что проверяется	Метод проверки	Наибольший диаметр, мм			Допуск, мм	
		пружин и зажима	над станиной или рамой	под станиной или рамой	Класс точно- сти станка	
					Н	П
Постоянство положения плоскости движения (перекос) при продольном перемещении револьверного и поперечного суппортов	На суппорте 2(3) (непосредственно или с помощью мостика) перпендикулярно направлению его перемещения устанавливают уровень 1.	До 12 Св. 12 до 32	До 200 Св. 200 до 320	На длине хода суппорта 0,02 1000		
Примечание. Проверке подвергаются поперечные суппорты, имеющие продольное рабочее перемещение	Суппорт перемещают на всю длину рабочего хода. Замеры производят не реже чем через 300 мм и не менее чем в трех положениях по длине хода суппорта.	Св. 32 до 80	Св. 320 до 500	0,04 1000	0,02 1000	
	В станках, у которых ползун револьверного суппорта перемещается по промежуточным салазкам, проверку производят путем перемещения ползуна на всю длину рабочего хода не менее чем в трех положениях салазок с закреплением их на станине, с сохранением указанных допусков.	Св. 80 до 200	Св. 500 до 800			

Продолжение

Что проверяется	Метод проверки	Наибольший диаметр, мм		Допуск, мм	
		прутика D	измене- ния установ- ленного на стан- ке	Класс точно- сти станка	
				И	П
	<p>Крайние положения ползуна должны соответствовать наименьшему и наибольшему расстоянию от торца шпинделя до плоскости револьверной головки, указанному в паспорте станка.</p> <p>Отклонение определяют как наибольшую алгебраическую разность показаний уровня</p>				


(Измененная редакция, Изм. № 1).

Проверка 3

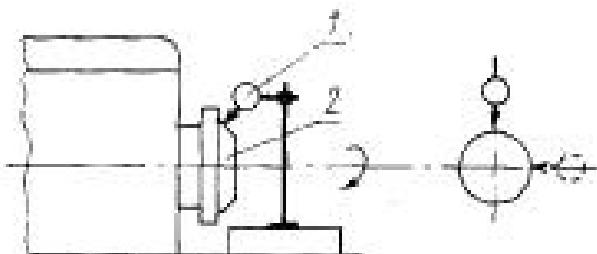


Что проверяется	Метод проверки	Наибольший диаметр, мм				Допуск, или	
		диаметр, м	на подвижной установке	изменение	по нац.	Класс точности станка	
						И	П
Радиальное биение наружной центрирующей поверхности шпинделя	<p>На неподвижной части станка укрепляют индикатор 1 так, чтобы его измерительный наконечник был перпендикулярен центрирующей поверхности шпинделя 2 в точке касания.</p> <p>Шпиндель приводят во вращение.</p> <p>Измерение производят в двух взаимно перпендикулярных плоскостях.</p> <p>Отклонение определяют как наибольшую величину показаний индикатора</p>	До 12 Св. 12 до 32 Св. 32 до 80 Св. 80 до 200	До 200 Св. 200 до 320 Св. 320 до 500 Св. 500 до 800	7 10 12 16	4 6 8 10		

Проверка 4

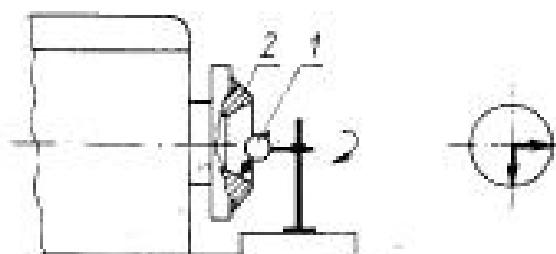


Что проверяется	Метод проверки	Наибольший диаметр, мм		Допуск, мкм	
		диаметр	установлено по налого- ванию	Класс точно- сти станка	
				Н	П
Радиальное бие- ние посадочной поверхности под зажимные цанги	На неподвижной части стакна укрепляют инди- катор 1 так, чтобы его измерительный наконеч- ник был перпендикуля- рен посадочной поверх- ности 2 под зажимные цанги в точке касания Шпиндель проводят во вращение. Измерение производят в двух взаимно перпен- дикулярных плоскостях. Отклонение определя- ют как наибольшую ве- личину показаний инди- катора	До 12 Св. 12 до 32 Св. 32 до 80 Св. 80 до 200	До 200 Св. 200 до 320 Св. 320 до 500 Св. 500 до 800	7 10 12 16	4 6 8 10

Проверка 5

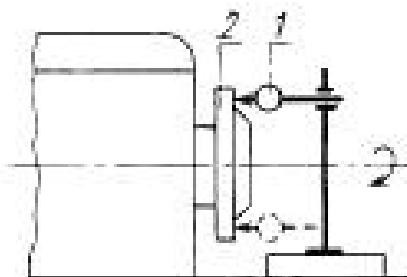


Что проверяется	Метод проверки	Наибольший диаметр, мм		Допуск, мкм	
		диаметр d	изменение: относительно неподвижной станины δ	Класс точности стакна	Н
Торцовое биение опорной поверхности шпинделя	На неподвижной части станка укрепляют индикатор 1 так, чтобы его измерительный наконечник был перпендикулярен опорной торцовой поверхности шпинделя 2 в точке касания. Шпиндель приводят во вращение. Измерение производят в двух диаметрально противоположных точках. Отклонение определяют как наибольшую величину показаний индикатора.	До 12 Св. 12 до 32 — Св. 32 до 80 — Св. 80 до 200	До 200 Св. 200 до 320 — Св. 320 до 500 — Св. 500 до 200	10 12 16 16 20	6 8 10 12

Проверка 6

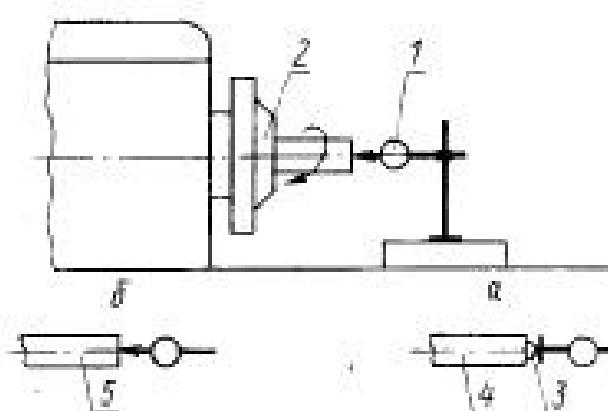

Что проверяется	Метод проверки	Наибольший диаметр, мм		Допуск, мкм	
		диаметр D	изолиния установленной на станке Q	Класс точно- сти станка	
				И	П
Осевое биение шпинделя	На неподвижной части станка укрепляют индикатор 1 так, чтобы его измерительный наконечник касался шарика 3, вставленного в центральное отверстие короткой оправки 4 или торца короткой оправки 5, установленных в калиброванное отверстие шпинделя 2. Шпиндель приводят во вращение. Отклонение определяют как наибольшую величину показаний индикатора.	До 12 Св. 12 до 32 Св. 32 до 80 Св. 80 до 200	До 200 Св. 200 до 320 Св. 320 до 500 Св. 500 до 800	7 10 12 16	4 6 8 10

Проверка 7

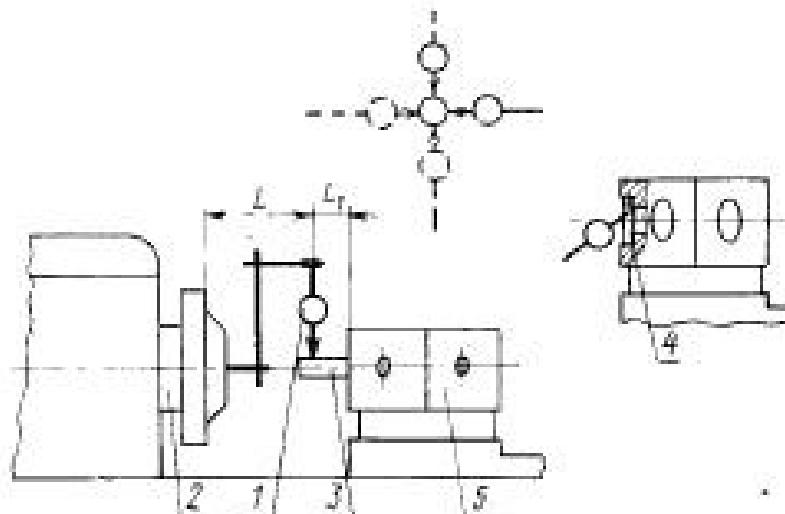


Что проверяется	Метод проверки	Наибольший диаметр, мм		Допуск, мм	
		прутка <i>d</i>	изделия, установленного над станкой, <i>D</i>	Класс точности стакки	
				Н	П
Совпадение осей отверстий для инструментов и для резцедержателей в револьверной головке с осью шпинделя в вертикальной и горизонтальной плоскостях	В шпинделе 2 укрепляют индикатор 1 так, чтобы его измерительный наконечник был перпендикулярен в точке касания цилиндрической поверхности оправки 3, вставленной в отверстие для инструмента в револьверной головке 5, или цилиндрической поверхности центрирующего отверстия 4 под резцедержатели в револьверной головке. В каждой плоскости измерения производят по двум диаметрально противоположным образом	До 12 Св. 12 до 32 Св. 32 до 80 Св. 80 до 200	До 200 Св. 200 до 320 Св. 320 до 500 Св. 500 до 800	16 20 25 30 <i>L</i> = 75 мм <i>L</i> = 150 мм <i>L</i> = 250 мм <i>L</i> = 300 мм <i>L</i> = 50 мм <i>L</i> = 75 мм	10 12 16 20 <i>L</i> = 50 мм <i>L</i> = 75 мм

Продолжение

Что проверяется	Метод проверки	Наибольший диаметр, мм		Допуск, мм	
		прутика d	изделия, установленного под станци- ной, D	Класс точности станка	
				Н	П
(шпиндель поворачивают на 180°).	Отклонение определяют полной алгебраической разности показаний индикатора в данной плоскости. Проверку подвергают все отверстия револьверной головки. П р и м е ч а н и е. При наличии попечечного перемещения револьверной головки предварительно выверяют оправку в горизонтальной плоскости относительно оси шпинделя.				

Проверка 9

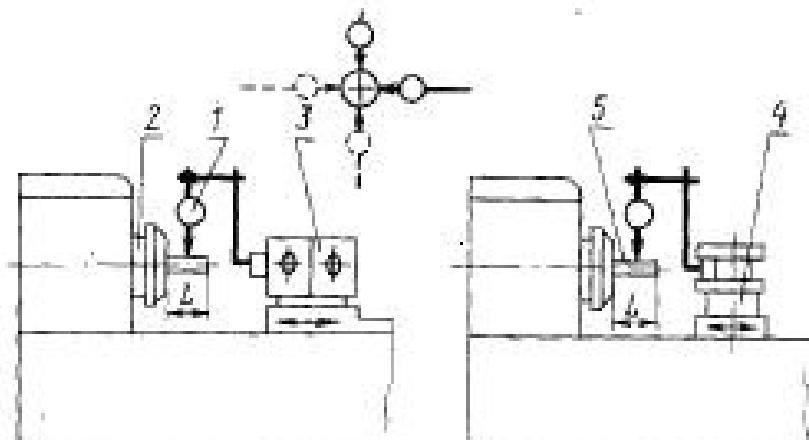

Что проверяется	Метод проверки	Наибольший диаметр, мм		Допуск, мм	
		прутка <i>d</i>	изделия, установленного над станко- ной, <i>D</i>	Класс точности станка	
		H	P		
Параллельность оси шпинделля направлению перемещения револьверного и поперечного суппортов в вертикальной и горизонтальной плоскостях	<p>Индикатор 1 укрепляют последовательно на револьверной головке 3 и поперечном суппорте 4, так, чтобы его измерительный наконечник был перпендикулярен в точке касания цилиндрической поверхности оправки 5, закрепленной на шпинделе 2.</p> <p>Револьверный и поперечный суппорты перемещают на длину <i>L</i> или на всю длину рабочего хода, если она меньше <i>L</i>.</p> <p>Проверку производят на указанной длине или на всей длине рабочего хода.</p> <p>В каждой плоскости измерения производят по двум диаметрально-противоположным образующим (шпиндель поворачивают на 180°).</p> <p>В станках, имеющих револьверный суппорт с промежуточными салаз-</p>	До 12	До 200	7 <i>L</i> = 75 мм	5
		Св. 12 до 32	Св. 200 до 320	10 <i>L</i> = 150 мм	7
		Св. 32 до 80	Св. 320 до 500	20 <i>L</i> = 300 мм	12
		Св. 80 до 200	Св. 500 до 800	25 <i>L</i> = 300 мм	16
В вертикальной плоскости свободный конец оправки может отклоняться только вверх, в горизонтальной — только вперед в сторону инструмента					